

Rimozione di guano, detriti e altri materiali depositati, sanificazione e lucidatura a piombo delle superfici
 Presenza di guano e detriti organici depositati sulle superfici dei locali




Sostituzione con poltrone rivestite con tessuto ignifugo classe 1
 Poltrone danneggiate e non idonee in funzione della classe di resistenza al fuoco




Sostituzione con rivestimento fonoassorbente effetto legno
 Tendaggi della sala spettatori danneggiati e non idonei in funzione della classe di resistenza al fuoco



Preparazione della superficie, ripristino delle zone ammalorate e tinteggiatura, previa impermeabilizzazione dell'involucro esterno

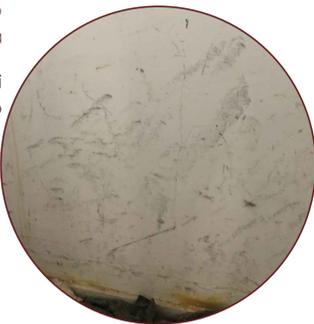


Moquette danneggiata e parzialmente mancante
 Preparazione della superficie e posa di pavimento in EPC con elevate caratteristiche fonoassorbenti e strato di finitura effetto legno

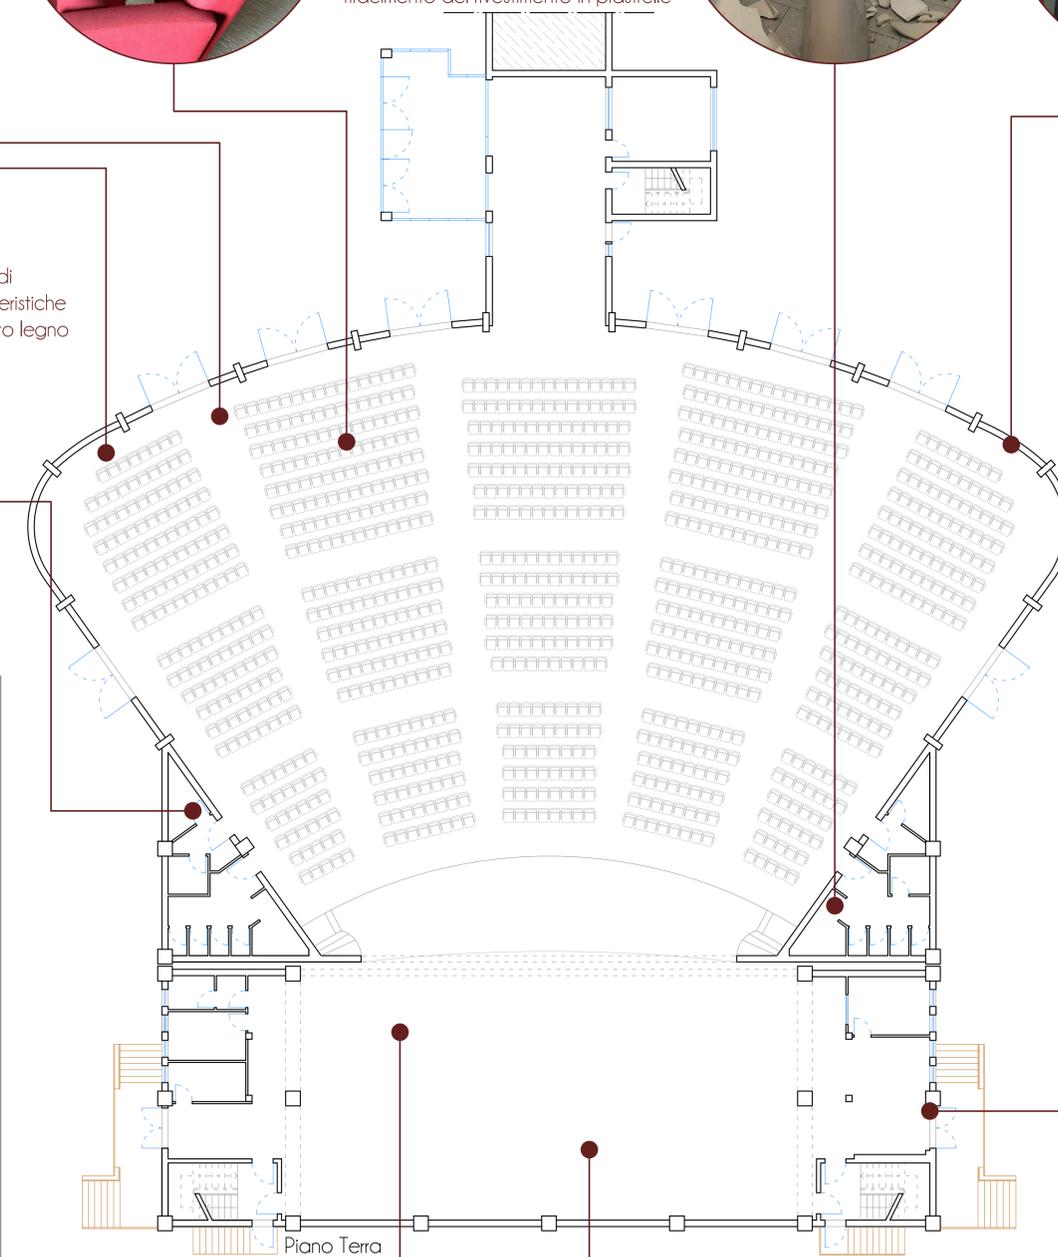


Sanitari e piastrelle danneggiati
 Collocazione di nuovi sanitari e rifacimento del rivestimento in piastrelle

Rigonfiamento e distacco dell'intonaco dovuto ad infiltrazione di acqua meteorica
 Preparazione della superficie, ripristino delle zone ammalorate e tinteggiatura con prodotto antimuffa


Preparazione della superficie, ripristino delle zone ammalorate e tinteggiatura
 Strato di finitura degli intonaci macchiato e danneggiato

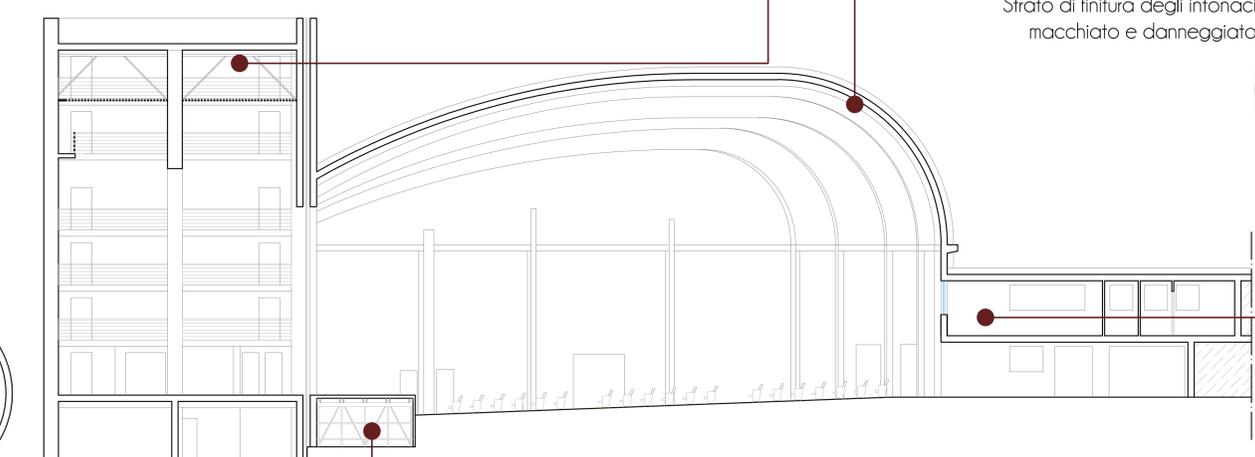

Sezione A-A

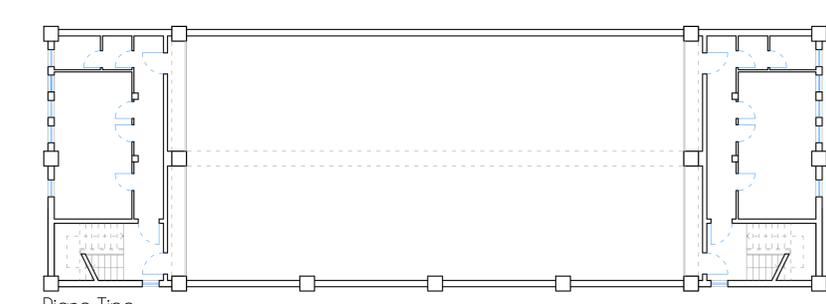

Piano Tipo

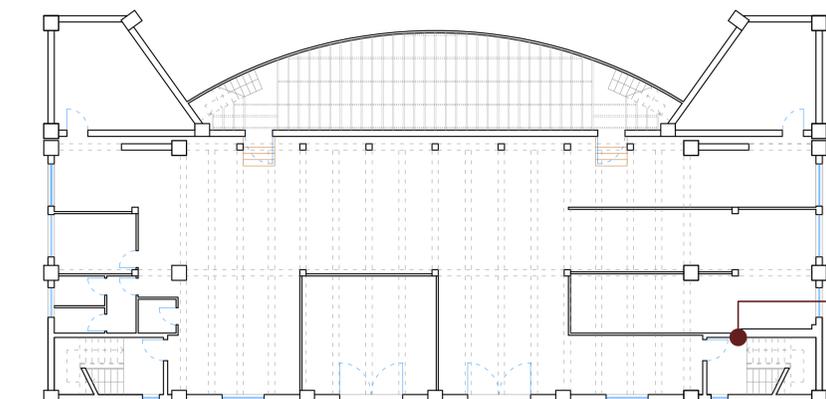

Piano Seminterrato



Struttura lignea di supporto al proscenio non idonea in funzione della classe di resistenza al fuoco
 Sostituzione della struttura esistente con colonne fisse in acciaio per predisposizione del sistema di movimentazione (piano porta pavimento, colonne fisse, telai e controventi).



Porte tagliafuoco danneggiate e con lievi fenomeni di corrosione
 Sostituzione degli infissi esistenti completi di maniglione antipanico



Preparazione della superficie, ripristino delle zone ammalorate e tinteggiatura con prodotto antimuffa



Sostituzione con tessuto ignifugo con elevate caratteristiche fonoassorbenti
 Tendaggi del palcoscenico e delle aperture della sala danneggiati e non idonei in funzione della classe di resistenza al fuoco



Superficie lignea non uniforme ed in cattivo stato di finitura
 Preparazione della superficie, sostituzione di elementi danneggiati e trattamento con resine protettive

B BENINATO SALVATORE INGEGNERE

REGIONE SICILIANA
 Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità
 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
 UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

PROGETTO ESECUTIVO
 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di Erice.

2.02.PRO Mappatura dei degradi e interventi di ripristino - Interno

| Rev. | DESCRIZIONE | DATA | PROGETTISTA | RUP |
|------|-------------------|--------------|------------------|----------------|
| 0 | Prima emissione | APRILE 2021 | Ing. S. Beninato | Ing. S. Caruso |
| A | Seconda emissione | OTTOBRE 2021 | Ing. S. Beninato | Ing. S. Caruso |
| B | | | | |
| C | | | | |

Via S. Anna 36 - 94014 Nicotia EN
 TEL +39 392 1846178
 P. 140 01262770866
 info@benedinatosalvatore.it
 beninato.salvatore@ordine.ingegneriemo.it